


## PR de PRA MARY

### Réseau de MALEMORT DU COMTAT

Date réalisation : 1997

#### Localisation

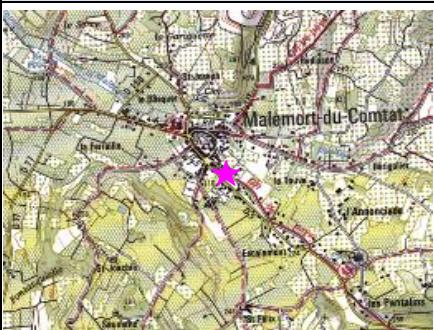

#### Dimension et structure de l'ouvrage

Cote NGM	200 m NGF environ
Géométrie de la bâche	cylindrique
Dimensions de la bâche	estimé à 1,5 m de diamètre
Surface de la bâche	1,77 m <sup>2</sup>
Niveau marné très haut	NR
Niveau marné haut	m/TN
Niveau marné bas	m/TN
Niveau marné très bas	NR
Hauteur marnée normale	m
Volume bâché normal	m <sup>3</sup>
Structure génie civil	préfabriqué
Trop plein	non
Nombre de pompes	2

#### Caractéristiques des pompes

Numéro	Marque	Type	Année de pose	Débit	HMT	Puissance
1	GRUNDFOS	SLV 65 65 15 2 50 B	2010	40 m <sup>3</sup> /h		1,2 kW
2	FLYT	CP 3067 180 HT 471		40 m <sup>3</sup> /h		1,2 kW

#### Caractéristiques des canalisations

Collecteur	Longueur	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGM	Type et configuration
Arrivée	estimé à 365 ml			NR	NR	Gravitaire
Refoulement	130,2 ml			NR	NR	Regroupé (en lyre)

#### Observations sur l'ouvrage

Chambre de vannes	oui
Système anti-retour	oui (clapet AR sur refoulement de chacune des pompes)

#### Photo extérieure



#### Photo de l'armoire électrique



#### Photo de l'accès au poste



# PR de PRA MARY

## Réseau de MALEMORT DU COMTAT

**Date réalisation : 1997**

<b>Accessibilité</b>	Bonne <input type="checkbox"/>	Mauvaise <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------------	--

		Oui	Non	Observations
<i>Sécurité</i>	Clôture	X		Accès étroit et encombré
	Signalétique		X	
	Dispositif anti-chute	X		
	Trappes verrouillées	X		
<i>Intervention</i>	Prise d'eau pour nettoyage		X	
	Vanne d'isolation		X	
	Echelle fixe		X	
	Aire bétonnée	X		
	Barres de guidage	X		
	Potence		X	pas à poste fixe
<i>Hydraulique</i>	Pompes immergées	X		
	Fonctionnement alterné	X		
	Asservissement	X		sur poires de niveau (3)
	Chambre des vannes	X		
	Clapets anti-retour			pas d'info
	Ballon anti-bélier		X	
<i>Armoire électrique</i>	Sécurisée	X		
	Bon état général	X		
	Télésurveillance			pas d'info
	Télé-alarme			pas d'info
<i>Effluent</i>	Graisses			pas d'info
	Panier dégrilleur			pas d'info
	Mise en charge du réseau			pas d'info
<i>Equipements spécifiques</i>	Agitateur		X	
	Ventilation		X	
	Traitement H <sub>2</sub> S		X	
<i>Trop-plein</i>				non

*Remarques, Observations sur l'état et le fonctionnement*

Accès par un portillon étroit peut pratique pour l'exploitation. Des encombrants disposés à coté de la poubelle situé devant le poste gêne l'accès au portillon. Il n'y a pas de zone de stationnement de véhicule,

Nous n'avons pas noté de nuisance olfactive le jour de notre visite,